

Калибровка и настройка СKE-DD.

Шаг	Действие	Отображение на дисплее индикатора	Комментарии
1	Вскрыть корпус индикатора, поставить выключатель блокировки калибровки в положение «он».		Возможен вход в режим калибровки.
2	Нажмите на кнопку  во время прохождения теста после включения клавиши питания.	[F-CAL1]	Вход в режим калибровки.
3	Дважды нажмите на кнопку  .	[F-CAL2] [SETing]	Режим настроек.
4	Нажмите на кнопку  , используя кнопки  и  , выбрать значение параметра для 2-диапазонных весов (mg-t).	[rng-d]	Ввод настроек для 2-диапазонных весов.
5	Нажмите на кнопку  .	[dp-1]	Количество знаков после десятичной точки.
6	Используя кнопки  и  , выбрать требуемое значение параметра (2).	[dp-2]	Количество знаков после десятичной точки.
7	Нажмите на кнопку  .	[Ud-*]	Дискретность показаний во втором (верхнем диапазоне).
8	Используя кнопки  и  , выбрать требуемое значение дискретности, учитывая количество знаков после десятичной точки (2 знака после десятичной точки, введено значение 5, дискретность показаний 50 г).	[Ud-5]	Введенная дискретность показаний во втором (верхнем диапазоне).
9	Нажмите на кнопку  .	[CAP-U]	НПВ весов.
10	Нажмите на кнопку  .	[***.***]	Ранее введенный НПВ весов.
11	Используя кнопки  и  для изменения значения разряда и кнопку  для перемещения по разрядам, ввести значение НПВ весов.	[***.***]	НПВ весов.
12	Нажмите на кнопку  .	[Cd-*]	Дискретность показаний в первом (нижнем диапазоне).
13	Используя кнопки  и  , выбрать требуемое значение дискретности, учитывая количество знаков после десятичной точки (2 знака после десятичной точки, введено значение 2, дискретность показаний 20 г).	[Cd-2]	Введенная дискретность показаний в первом (нижнем диапазоне).
14	Нажмите на кнопку  .	[CAP-C]	Нижний диапазон.
15	Нажмите на кнопку  .	[***.***]	Предел нижнего диапазона.

16	Используя кнопки  и  для изменения значения разряда и кнопку  для перемещения по разрядам, ввести значение предела нижнего диапазона.	[***.***]	Введенный предел нижнего диапазона.
17	Нажмите на кнопку  .	[F-CAL1]	Режим калибровки по 2-ум точкам (половиной НПВ и НПВ).
18	Нажмите на кнопку  .	[F-CAL2]	Режим калибровки произвольным весом.
19	Нажмите на кнопку  .	[-CAL-0]	Калибровка нуля.
20	Нажмите на кнопку  .	[-LOAD-]	Калибровка
21	Нажмите на кнопку  .	[0000.00]	Предложение ввести калибровочный вес.
22	Используя кнопки  и  для изменения значения разряда и кнопку  для перемещения по разрядам, ввести значение предела нижнего диапазона.	[***.***]	Калибровочный вес.
23	Поместите калибровочный груз на платформу, нажмите на кнопку  .	[CAL-Y] [***.***]	При успешном прохождении калибровки мигнет надпись CAL-Y , весы выйдут в режим взвешивания.

Значения вводимых параметров в зависимости от НПВ весов (2 диапазона взвешивания).

НПВ, кг	rng	dp	Ud	CAP-U	Cd	CAP-C
60	d	2	2	60.00	1	20.00
150	d	2	5	150.00	2	60.00
300	d	2	10	300.00	5	100.00
500	d	1	2	500.0	1	200.0

Значения вводимых параметров в зависимости от НПВ весов (1 диапазон взвешивания).

НПВ, кг	rng	dp	Ud	CAP-U
60	S	2	2	60.00
150	S	2	5	150.00
300	S	1	1	300.0
500	S	1	2	500.0

Значения вводимых параметров в зависимости от НПВ весов (3 диапазона взвешивания).

НПВ, кг	rng	dp	Ud	CAP-U	Cd	CAP-C	Ld	CAP-L
60	t	3	20	60.000	10	20.000	5	10.000
150	t	2	5	150.00	2	60.00	1	30.00
300	t	2	10	300.00	5	100.00	2	60.00
500	t	2	20	500.00	10	200.00	5	100.00